


Begijnhof Turnhout - Begijnhofwoning

Begijnhof 82
2300 TURNHOUT



**Provincie
Antwerpen**

 DIENT ERFGOED
Team Monumentenwacht
T +32 3 203 67 80
monumentenwacht@provincieantwerpen.be
www.provincieantwerpen.be | www.monumentenwacht.be

[illegible]

A2024/07	Herstel het buitenschilderwerk van de plintzone.			1x	Schilder					x															
n.t.b.:	nader te bepalen	st:	stuk	u:	uur	m:	meter	m²:	vierkante meter	m³:	kubieke meter	dm²:	vierkante decimeter	dm³:	kubieke decimeter	1x:	éénmalig	2x/j:	twee maal per jaar	3j:	om de drie jaar	perm:	permanent	sog:	som over geheel
Hoewel Monumentenwacht de informatie voor dit (inspectie)rapport met de grootste zorg samenstelt, zijn de adviezen en ramingen vermeld in dit rapport louter indicatief, geheel informatief en niet bindend. Monumentenwacht is niet verantwoordelijk voor fouten of vergissingen en is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade die voortvloeit uit het gebruik van dit document (art. 8 van de voorwaarden voor dienstverlening)																									

INHOUDSTAFEL

ADMINISTRATIE & OPMERKINGEN	2
CONDITIE	3
GEHELE OBJECT	4
DAK	4
DAKWATERAFVOER	4
KAPCONSTRUCTIE EN ZOLDER	4
DRAAGSTRUCTUUR EN OVERSPANNING	5
SCHRIJNWERK EN BEGLAZING	5
AFWERKING EN INRICHTING	5
SITE EN OMGEVING	5
ADVIEZENRAPPORT	5
DRINGEND	5
WERKEN UIT TE VOEREN BINNEN DE 2 JAAR	7
GEHELE OBJECT	9
DAK	11
DAKWATERAFVOER	13
DRAAGSTRUCTUUR EN OVERSPANNING	14
SCHRIJNWERK EN BEGLAZING	19
AFWERKING EN INRICHTING	23

ADMINISTRATIE & OPMERKINGEN

object	Begijnhof Turnhout - Begijnhofwoning
bescherming statuut	Monument 26/05/2015 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/9758 Inventaris bouwkundig erfgoed 29/03/2019 Opgenomen op de UNESCO- werelderfgoedlijst 02/12/1998
ID inventaris OE	https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/11868
huidige functie	Bewoning
abonnee	OCMW Turnhout Stationstraat 80 2300 TURNHOUT
inspectiedata	18/03/2024
monumentenwachter	Jos Vekemans Sjeef Ketelslagers
contact	03 203 67 84 jos.vekemans@provincieantwerpen.be
totaal aantal manuren	2
uitgevoerde werken	Een verstopt tapgat werd door ons vrijgemaakt.
gebruikte materialen	Geen
vorige inspecties	2023 2021 2016
opmerkingen	Monumentenwacht gaat niet na of de technische installaties goed werken of aan de normen voldoen. Ze worden enkel besproken in functie van hun impact op de historische omgeving. De foto's in dit rapport vormen geen volledige schade-inventaris maar zijn exemplarisch voor de beschreven vaststellingen. Je kan in het digitaal rapport inzoomen op de foto's om het schadebeeld te verduidelijken. Omdat we nazorg en persoonlijke contacten belangrijk vinden, komen we graag ter plaatse om het inspectierapport te verduidelijken of verdere stappen te bespreken. De eerste 2 uur van deze nazorg zijn trouwens gratis.


Monumentenwacht stelt de overzichtstabel uit het inspectierapport op vraag van de abonnee ook ter beschikking in een spreadsheet-formaat. Aangezien de gegevens in deze versie bewerkt kunnen worden, geeft Monumentenwacht geen enkele garantie op de correctheid van deze spreadsheet-versie. De tabel die is opgenomen in de pdf-versie van het door Monumentenwacht opgestelde inspectierapport, geldt als enige officiële versie van de overzichtstabel.

CONDITIE

De conditie van het erfgoed wordt voor het gehele object en per rubriek weergegeven op een 6-delige schaal, en dit voor 3 aandachtspunten en een extra beoordeling onder 'gehele object':

toestand	<i>uitstekend - goed - redelijk - matig - slecht - zeer slecht</i> Dit is de conclusie van de huidige bewaringstoestand van alle geïnspecteerde onderdelen per rubriek. Het is een globale inschatting van de materiële staat van het erfgoed op het moment van de inspectie.
onderhoud	<i>uitstekend - goed - redelijk - matig - slecht - zeer slecht</i> Deze waarde is een inschatting van het uitgevoerde onderhoud en de manier waarop onderhoud, problemen en risico's worden opgevolgd. Worden daken en goten regelmatig schoongemaakt? Wordt snel ingegrepen als er een probleem is? Is er iemand verantwoordelijk voor het beheer die er regelmatig (vb. wekelijks) passeert en oog heeft voor problemen?
risico op gevolgschade	<i>geen - weinig - redelijk - aanzienlijk - verhoogd - acuut</i> Deze schaal geeft aan in welke mate er gevaar bestaat voor een versnelde materiële verwerking of verlies van erfgoedwaarde als de beheerder niet tijdig ingrijpt. Het kan gaan om allerlei mogelijke risico's, zoals ogenschijnlijk kleine problemen die voor ernstige gevolgschade kunnen zorgen, een verkeerd gebruik of beheer, verhoogd risico op calamiteiten, slechte klimatologische omstandigheden voor zeldzame onderdelen met een hoge historische waarde.
toegankelijkheid	<i>uitstekend - goed - redelijk - matig - slecht - zeer slecht</i> Deze score geeft aan hoe vlot het gebouw of erfgoedobject toegankelijk is voor onderhoud en kleine herstellingen. Zijn er voorzieningen aanwezig om daken en goten veilig te betreden zoals genormeerde ankerpunten en ladderhaken, (neerklapbare) borstweringen...? Zijn trappen en ladders veilig? ...

 GEHELE OBJECT

toestand		goed
onderhoud		redelijk
risico op gevolgschade		weinig
toegankelijkheid		goed


toelichting De woning verkeert algemeen in goede staat maar vertoont enkele gebreken. Op dak [1] staan En 517 genormeerde haken waardoor het dak veilig toegankelijk is.

DAK

toestand		goed
onderhoud		redelijk
risico op gevolgschade		weinig

toelichting De loden muuraansluiting vertonen kleinere gebreken.

 DAKWATERAFVOER

toestand		goed
onderhoud		redelijk
risico op gevolgschade		redelijk

toelichting Enkele soldeernaden zijn ingescheurd. Plaatselijk zijn er zinken afvoeren onder koperen goten geplaatst waardoor het zink versneld zal corroderen.

KAPCONSTRUCTIE EN ZOLDER

toestand		goed
onderhoud		goed
risico op gevolgschade		weinig

DRAAGSTRUCTUUR EN OVERSPANNING

toestand		goed
onderhoud		goed
risico op gevolgschade		weinig


toelichting De gevels vertonen kleinere gebreken.

SCHRIJNWERK EN BEGLAZING



toestand		goed
onderhoud		redelijk
risico op gevolgschade		weinig

toelichting plaatselijk is een inrotting zichtbaar en begint de verf te craqueleren.

 AFWERKING EN INRICHTING

toestand		goed
onderhoud		goed
risico op gevolgschade		weinig

  SITE EN OMGEVING

toestand		goed
onderhoud		goed
risico op gevolgschade		weinig

ADVIEZENRAPPORT

DRINGEND

A2020/08 Herstel de goot en de afvoer.

Dakwaterafvoer | afvoer | bakgoot | aansluitingen | koper

toestand dak [1]-zuid: een soldeernaad van de gootrand en de bodem zijn ingescheurd. In de oostelijke hoek is het gootuiteinde niet waterdicht afgewerkt met de topgevel met lichte vochtinfiltratie tot gevolg.

De goot is in koper uitgevoerd. De vernieuwde afvoer is in zink uitgevoerd. Het zink zal versneld verwerken door elektrolyse met het koper. De zinken vergaarbak is te hoog geplaatst wat het onderhoud bemoeilijkt.

Dak [2]-oost: de bevestiging van een beugel is weggefallen.


toelichting advies Herstellen houdt o.a. in:

- boven de niet waterdicht afgewerkte buitenopstand een slab in duurzaam materiaal plaatsen bv. koper of lood;
- de ingescheurde naden herstellen door bv. een rubber slab er op te verlijmen;
- de koperen goot coaten zodat de zinken afvoer niet meer wordt aangetast door elektrolyse;
- de coating regelmatig controleren. Een coating bemoeilijkt evenwel de controle en het eventueel herstel van de goot of
- opteren om de zinken afvoer te vervangen door koper en de vergaarbak lager te hangen.

prioriteit Dringend

frequentie Eenmalig

uit te voeren door Loodgieter

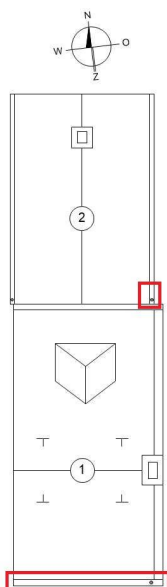

situatieschets



vleugel [1]-zuid: afvoer en vergaarbak zijn in zink uitgevoerd, de vergaarbak zit te hoog



vleugel [1]-zuid: soldeernaad ingescheurd



vleugel [1]-zuid: soldeernaad ingescheurd



vleugel [1]-zuid: de buitenopstand van de koperen goot is niet waterdicht aangewerkt, de aangebrachte loodslab is ontoereikend



vleugel [2]-oost: afvoerbeugel zit los

WERKEN UIT TE VOEREN BINNEN DE 2 JAAR

A2020/07 Dak [1]-oost: herstel de gebreken aan de muuraansluitingen.

Dak | dakbedekking | aansluitingen | lood | pannen

toestand De loodslabben van de muuraansluiting zijn niet bevestigd met muurkrammen. Plaatselijk is de opstand onvoldoende hoog in het muurwerk aangebracht waardoor bij wateroverlast vlugger vochtinfiltratie mogelijk is. Op zolder zijn lichte vochttaftekeningen zichtbaar. In hoeverre deze oud zijn kon door ons niet worden bepaald. Opvolgen is aangewezen. De oude voegen scheuren los, delen zijn slordig met mortel hersteld. Plaatselijk is het lood een weinig uitgezakt, momenteel zonder zichtbare gevolgen.

Dak [1]-zuid: in de zuidoostelijke hoek is het lood boven de goot te ver ingeknipt met lekken tot gevolg. De loodslab, die als herstelling onder de koperen gootrand is geplaatst, is ontoereikend.


toelichting advies Herstellen houdt o.a. in:

- plaats het lood voldoende diep in het muurwerk en bevestigen met muurkrammen of loodproppen;
- indien de openstaande voeg voldoende breedte is deze dichten met een compatibele kalkmortel;
- indien de voeg onvoldoende breedte is deze dichten met een compatibele kit en
- boven het ingeknipte lood een slab in duurzaam materiaal plaatsen bv. lood.

prioriteit 1-3 jaar

frequentie Eenmalig

uit te voeren door Dakwerker

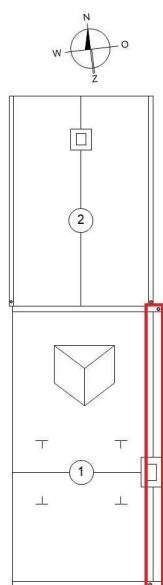

situatieschets




loodslabben niet met krammen bevestigd en voegmortel valt weg



er is geen of onvoldoende hoge opstand aangebracht



dak [1]-zuid: het lood is te ver ingeknipt, de loodherstelling is ontoereikend

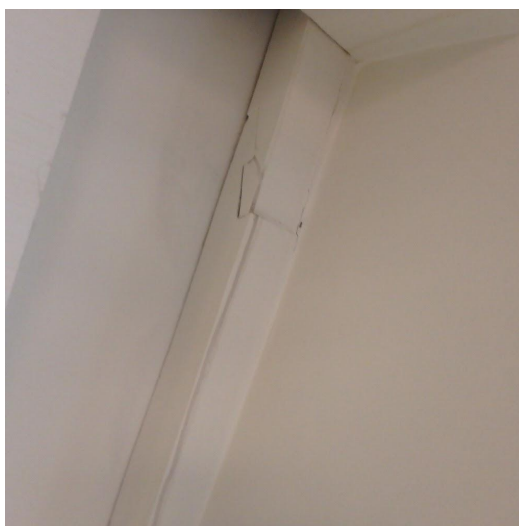

lichte vochtsporen zichtbaar



lichte vochtsporen zichtbaar

GEHELE OBJECT

A2020/01 Maak de goten en daken regelmatig proper.

Gehele object | vuil en hygiëne

toestand De goten zijn plaatselijk vervuild.

Dak [1]-tuinzijde: het tapgat is verstopt waardoor de goot sterk vervuild is en er water blijft staan. Het tapgat werd door Monumentenwacht vrijgemaakt.

toelichting advies Hoe vaak goten gekuist moeten worden, hangt af van de graad van vervuiling. In een boomrijke omgeving zullen goten meermaals in het herfstseizoen leeggemaakt moeten worden.

Hou er rekening mee dat het neerslagpatroon in Vlaanderen verandert en de kans op neerslagextremen toeneemt.

Plaats bladvangers in de tapgaten en maak ze regelmatig vrij.

meer informatie [dakwaterafvoer reinigen \(2019 - OF 2.1\).pdf](#)

indicatieve hoeveelheid 1 u

prioriteit Voor de winter

frequentie 2 x per jaar

uit te voeren door Dakwerker | Eigenaar



licht vervuilde goot



verstopt tapgat werd vrijgemaakt



sterk vervuilde goot

A2024/01 Contacteer Monumentenwacht tijdig voor een bouwkundige inspectie.

Gehele object | beschermd erfgoed

toelichting advies Regelmatige controle voorkomt vervolgschade en maakt een onderhoudsplanung mogelijk.

Met een inspectierapport kan je zelf aan de slag of kan je een aannemer en/of architect onder de arm nemen.

Kan je aantonen dat je de voorbije zes jaar je erfgoed zelf goed onderhouden hebt, bv. met de hulp van Monumentenwacht, dan kan je op basis van een onderhoudslogboek een aanvullende premie van 10% aanvragen <https://www.onroerenderfgoed.be/het-onderhoudslogboek>.

De indicatieve hoeveelheid geeft de vermoedelijke duur van een herhaalinspectie.

Een inspectie kan ook plaatsvinden in functie van een oplevering, onder voorwaarde dat alle betrokken partijen hiermee instemmen.

meer informatie [Onderhoudslogboek_blancooverzicht.xlsx](#)

indicatieve hoeveelheid 2 u

prioriteit 1-3 jaar

frequentie Tweejaarlijks

uit te voeren door Beheerder

A2024/02 Weer de kauwen.

Gehele object | dieren

toestand Er zitten kauwen op het dak. In hoeverre de schoorsteenopeningen zijn afgeschermd kon door ons niet worden vastgesteld. Kauwen maken hun nesten in de schoorsteenkanalen. Bij gebruik van de schoorsteen kan dit leiden tot brand.

toelichting advies Kauwen zijn een beschermde diersoort, ze weren houdt o.a. in:

- neem de nestplaatsen na het broedseizoen weg en
- schermen ze af door stevige roosters te plaatsen.

Zie ook

[https://www.natuurpunt.be/pagina/kauw#:~:text=Kauw%20\(Corvus%20monedula\),schouwen%20en%20op%20kerkzolders%20broedt](https://www.natuurpunt.be/pagina/kauw#:~:text=Kauw%20(Corvus%20monedula),schouwen%20en%20op%20kerkzolders%20broedt).

prioriteit 1-3 jaar

frequentie Eenmalig

uit te voeren door Specialist



Er zit een kauw op het dak

DAK

A2020/03 Controleer de daken regelmatig.

Dak | dakbedekking | aansluitingen

toestand	Enkele pannen zijn sterker verweerd en vertonen kleine barsten of schilferen af. Plaatselijk overlappen de pannen onvoldoende. Momenteel heeft dit geen gevolgen. Het onderdak is vermoedelijk asbesthoudend en voorkomt eventuele vochtinfiltraties.
toelichting advies	Doe dit periodiek en telkens na hevig stormweer.
prioriteit	Binnen het jaar
frequentie	Jaarlijks
uit te voeren door	Dakwerker Eigenaar



dak [1]: de pan ligt geklonken



dak [1]: de pannen overlappen onvoldoende



dak [1]: opgedrukte pan



dak [2]: afgeschilferde pan



dak [2]: stukje afgebroken pan



dak [2]: de pannen overlappen onvoldoende

DAKWATERAFVOER

A2020/04 Controleer de goten en afvoeren regelmatig.

Dakwaterafvoer | goten | afvoer

prioriteit Binnen het jaar
frequentie Jaarlijks
uit te voeren door Dakwerker | Eigenaar

DRAAGSTRUCTUUR EN OVERSPANNING

A2024/03 Volg de lichte scheurvorming regelmatig op.

Draagstructuur en overspanning | metselwerk | baksteen

toestand De gevels vertonen lichte zettingsscheuren. Mogelijke oorzaken kunnen o.a. zijn:

- zettingen in de ondergrond;
- spatkrachten van de dakstructuur;
- interne roestvorming van de muurankers en
- differentiële zettingen ten gevolge twee verschillende gefundeerde bouwdelen.

prioriteit Binnen het jaar

frequentie Permanent

uit te voeren door Eigenaar | Monumentenwacht



vleugel [1]-zuid: lichte zettingsscheur



vleugel [1]-zuid: lichte zettingsscheur



vleugel [1]-zuid: lichte zettingsscheur



vleugel [1]-noordoostelijke hoek: zettingsscheur
mogelijk veroorzaakt door spatkrachten



*vleugel [1]-noordoostelijke hoek: zettingsscheur
mogelijk veroorzaakt door spatkrachten*



vleugel [2]:differentiele zettingsscheur

A2023/01 Kelder: volg de grondwaterstand regelmatig op.

Draagstructuur en overspanning | kelder

toestand Op het moment van de inspectie staat er enkel water in de pompput. Plaatselijk zijn de voegen van de stenen vloer uitgespoeld. Er is zover zichtbaar maar 1 verluchting, dit is te weinig voor een goede luchtdoorstroming. Momenteel zijn er geen zichtbare gevolgen.

toelichting advies Indien er meer grondwater in de kelder komt kan in de put een pompelomp worden geplaatst.

prioriteit Binnen het jaar

frequentie Permanent

uit te voeren door Eigenaar



er staat water in de pompelomp



1 verluchting is te weinig voor een goede luchtdoorstroming



plaatselijk zijn de voegen uitgespoeld

A2016/01 Vleugel 1-west zolder: volg de scheurvorming regelmatig op.


Draagstructuur en overspanning | metselwerk | baksteen

toestand Door het plaatsen van een betonnen balk in woning nr. 81 scheurt het baksteenmetselwerk van de tussenmuur op de zolder ten gevolge een verschil van uitzetting tussen beton en baksteen.


prioriteit 1-3 jaar

frequentie Tweejaarlijks

uit te voeren door Eigenaar | Monumentenwacht

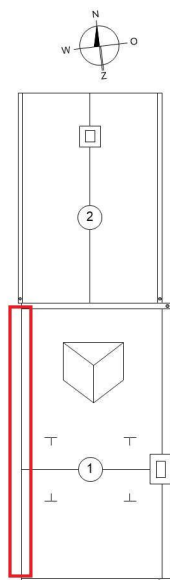

situatieschets

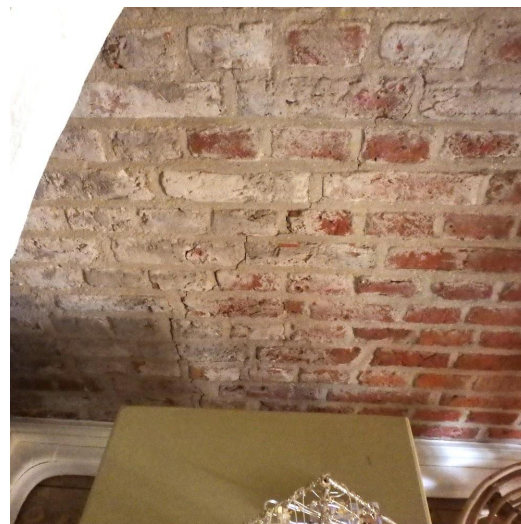

lichte scheurvorming

A2024/04 Onderhoud / schilder de ijzeren delen regelmatig.

Draagstructuur en overspanning | muuranker | smeedijzer

toestand	Enkele muurankers beginnen te verschromen en licht te roesten.
toelichting advies	Onderhoud houdt o.a. in: - neem roest weg en - schilder met een compatibel verfsysteem. Schilderen alvorens roestvorming optreedt, vereenvoudigt het werk aanzienlijk!
meer informatie	ijzeren buitenelementen onderhouden (2020 - OF 0.5).pdf
prioriteit	1-3 jaar
frequentie	Vijfjaarlijks
uit te voeren door	Eigenaar Schilder



de verf verschromd



het smeedijzer begint te roesten

SCHRIJNWERK EN BEGLAZING

A2020/05 Schilder / onderhoud het buitenschrijnwerk regelmatig.

Schrijnwerk en beglazing | buitenschrijnwerk | hout

toestand	Het schilderwerk begint plaatselijk te craqueleren, voornamelijk onderaan de deur en de ramen. De condensgaatjes zijn op verschillende plaatsen dichtgeslibd. Enkele sluitsystemen zijn vast geschilderd.
toelichting advies	Regelmatig onderhoud houdt o.a. in: - maak de condensafvoertjes vrij; - smeer het hang- en sluitwerk; - herstel het sluitwerk; - ontroest en schilder de ijzeren delen; - werk de stopverf van de beglazing bij; - bereid het hout grondig voor (verwijder slecht hechtende lagen, schuur, ontstof en ontvet); - schilder met een verfsysteem, compatibel met de ondergrond; - gebruik historisch verantwoorde kleuren, eventueel op basis van een vooronderzoek en - schilder de stopverf steeds mee. Verstrek steeds van een stabiele ondergrond. Verwijder slecht hechtende lagen en, indien een volledig nieuw systeem wordt toegepast, start van blank hout. Behoud of documenteer eventueel aanwezige, historische afwerklagen. gebruik een dampopen en duurzaam opgebouwd verfsysteem, zoals bv. lijnolieverf. Synthetische verven zijn vrijwel waterdicht en hebben een lage waterdampdoorlaatbaarheid waardoor ze de ondergrond hermetisch afsluiten. Bij kleine beschadigingen van deze afwerklaag kan het houtwerk rotten omdat indringend vocht geen uitweg meer vindt. Hoogglansverven zijn duurzamer dan satijn- of matte verven. Schilderen alvorens het schilderwerk afbladdert of het hout verweert, vereenvoudigt het werk aanzienlijk! De frequentie van 5 jaar voor het vernieuwen van het schilderwerk is een gemiddelde van alle gevels van het gebouw in gemiddelde omstandigheden.
meer informatie	Onderhoud aan houten buitenschrijnwerk (2021 - OF 5.1).pdf Houten buitenschrijnwerk schilderen (2021 - OF 5.3).pdf
prioriteit	1-3 jaar
frequentie	Vijfjaarlijks
uit te voeren door	Eigenaar Schilder



het schilderwerk begint te craqueleren



het schilderwerk begint te craqueleren



het schilderwerk begint te craqueleren



het schilderwerk begint te craqueleren



het schilderwerk begint te craqueleren



het schilderwerk begint te craqueleren



dichtgeslibd condensgaatje



dichtgeslibd condensgaatje



sluitsysteem is vast geschilderd



de naden van de invulpanelen scheuren in

A2024/05 vleugel [2]-oost: herstel de houten steendorpel.
Schrijnwerk en beglazing | buitenschrijnwerk | hout

toestand Een steendorpel is beperkt ingerot.

toelichting advies Herstel houdt o.a. in:


- verwijder de verflagen;
- verwijder de ingerotte delen tot op gezond hout;
- herstel grote beschadigingen of vernieuw delen met een duurzame houtsoort en
- schilder na voldoende uitdroging en voorbehandeling in historisch verantwoorde kleuren in minstens 3 lagen.

meer informatie [Houten buitenschrijnwerk herstellen \(2021 - OF 5.2\).pdf](#)

prioriteit 1-3 jaar

frequentie Eenmalig

uit te voeren door Schilder | Schrijnwerker

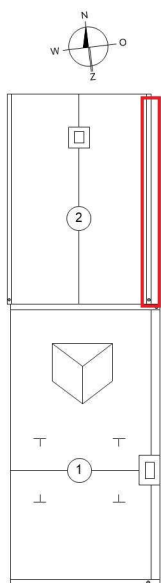

situatieschets



ingerotte houten steendorpel

AFWERKING EN INRICHTING

A2024/06 Zolder [1]: volg de vochtatfekeningen regelmatig op.

Afwerking en inrichting | interieur | plafond | verf

toestand Aan de oostgevel zijn vochtaflopers zichtbaar. In hoeverre deze nog recent zijn is moeilijk te bepalen. Opvolging is aangewezen.

Mogelijke oorzaken kunnen o.a. zijn:

- gebreken aan de muuraansluitingen of
- aan de schoorsteen.

Buiten werden geen zichtbare gebreken aan de schoorsteenaansluitingen vastgesteld.

toelichting advies Herstel houdt o.a. in:


- zie advies A2020/07

gerelateerde adviezen A2020/07 | Dak [1]-oost: herstel de gebreken aan de muuraansluitingen.

prioriteit Binnen het jaar

frequentie Permanent

uit te voeren door Eigenaar | Monumentenwacht

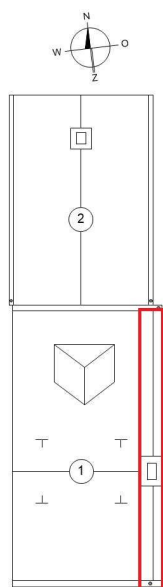

situatieschets



lichte vochtaflopers



lichte vochtaflopers



vochtaflopers



vochtaflopers

A2024/07 Herstel het buitenschilderwerk van de plintzone.

Afwerking en inrichting | plint | verf

toestand De verf van de plint begint zeer plaatselijk af te bladderen.
toelichting advies Herstel van het schilderwerk houdt o.a. in:

- achterhaal de aard van de verflagen;
- onderzoek het schademechanisme en neem externe oorzaken weg;
- vernieuw het schilderwerk met verf die compatibel is met de ondergrond.


Gebruik op historisch muurwerk altijd een minerale, dampopen verf (kalk- of silicaatverf). Vermijd dampdichte verven zoals latex of chloorrubber en meerlagige siloxaanverf. Cementgebonden en andere 'verbeterde' kaleiverven zijn om dezelfde reden niet wenselijk.

Bijkomende tips:

- voer de werken uit tussen 5° en 30°C en niet bij regen en felle zon en wind;
- laat een verzadigde ondergrond uitdrogen;
- plaats steeds proefstukken;
- ...

Zie ook <https://www.monumentenwacht.be/publicaties/gevelafwerking> .

prioriteit 3-6 jaar
frequentie Eenmalig
uit te voeren door Schilder

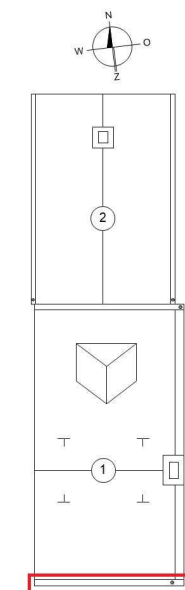

situatieschets





verf bladdert plaatselijk af

1

•

pannen
koper
schoorsteen
baksteenmetselwerk
buurgebouw
daknummer
afvoer

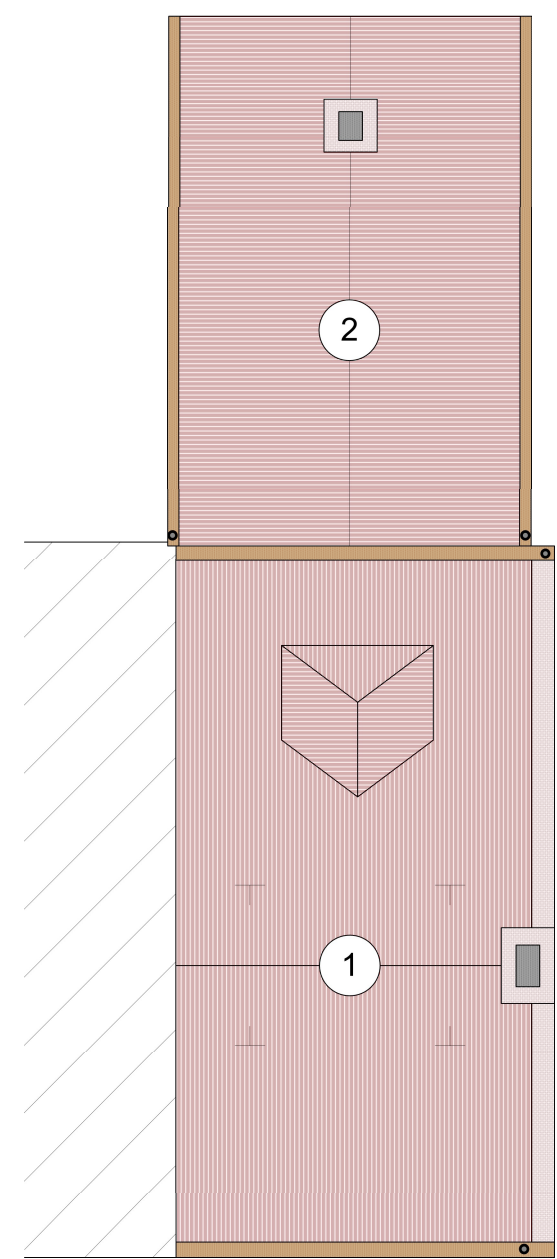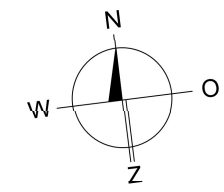

AFMETINGEN EN VORMEN ZIJN BENADEREND

12432
Begijnhof Turnhout-woonhuis
Begijnhof 82
2300 Turnhout